

INCISA SCAPACCINO


Piano di Protezione Civile

**SCHEDE DEI
PUNTI CRITICI**

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 01
Località	Via Dante, SP 46	
Grado di rischio	R1 - Moderato	

DATI GENERALI

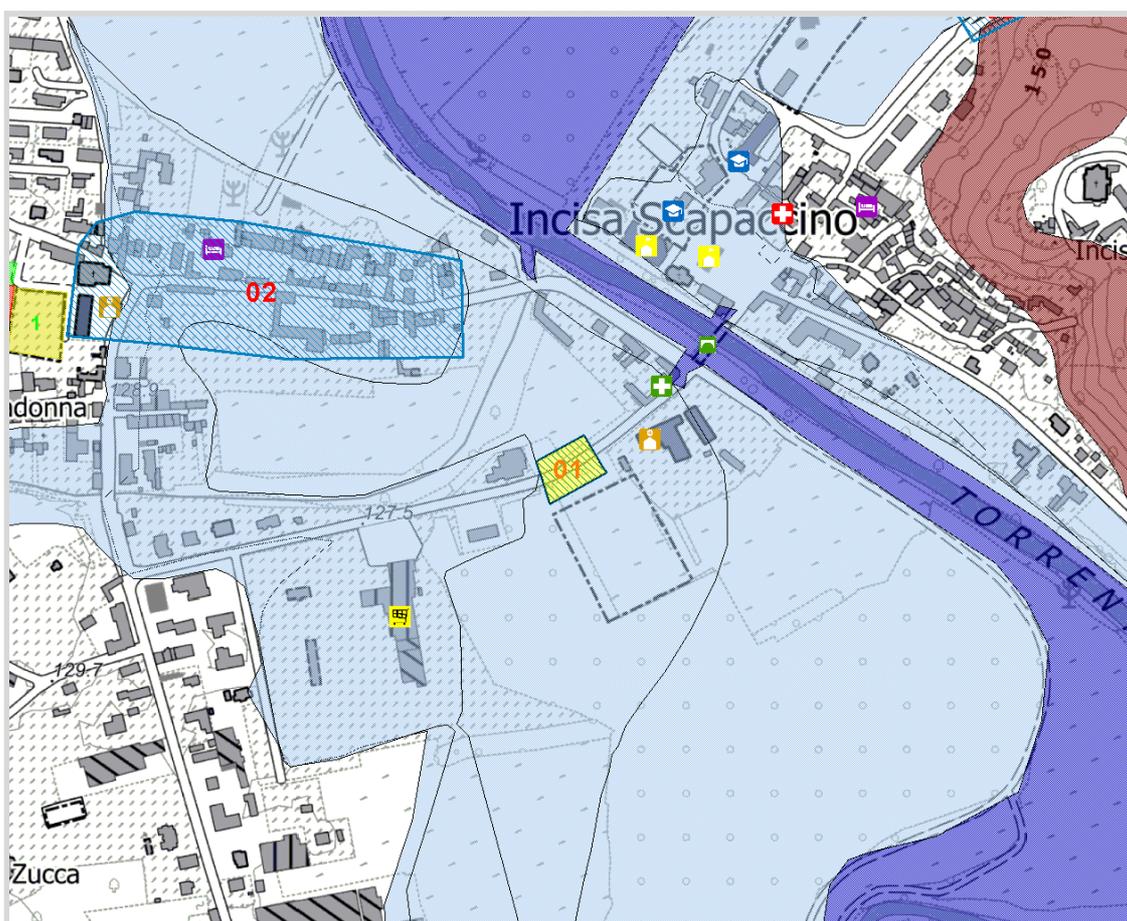

GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Esondazione tombino in caso di piena del T.Belbo o di precipitazioni di notevole intensità.
--------------------------	---

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	Nessuna abitazione nelle immediate vicinanze.
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità provinciale: SP 46

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Manutenzione periodica rete fognaria.
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale.

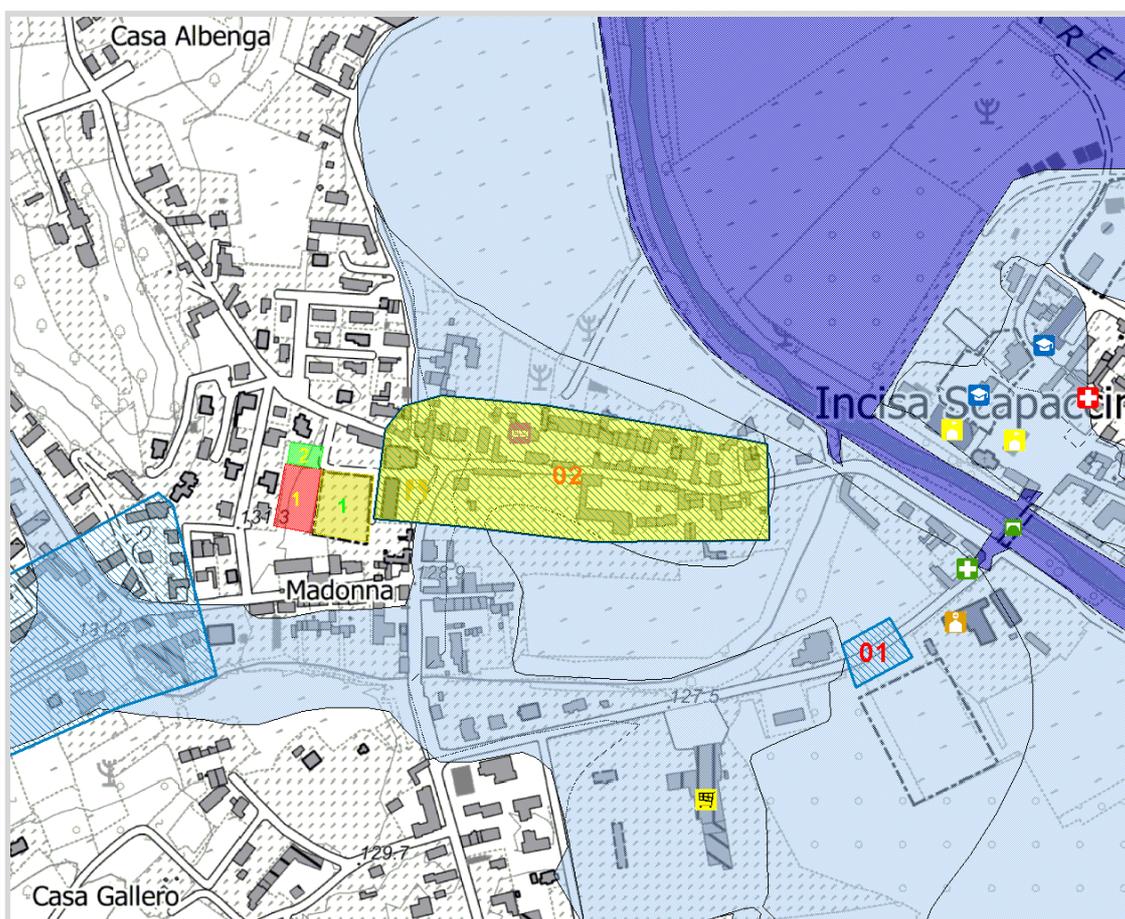


Immagine Google - Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 02
Località	Via della Repubblica, SP 51	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Esondazione tombini in caso di piena del T.Belbo o di precipitazioni di notevole intensità.
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	<ul style="list-style-type: none"> - abitazioni Via della Repubblica: civici da n. 6 a n. 46 e da n. 15 a n. 41; - abitazioni Piazza Mazzini, - abitazioni Via M. della Libertà 6
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità provinciale: SP 51

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> - manutenzione periodica rete fognaria; - manutenzione valvole di livello; - manutenzione aggancio pompa idrovora.
Gestione dell'emergenza	<ul style="list-style-type: none"> - interruzione traffico veicolare e pedonale; - attivazione pompa idrovora.

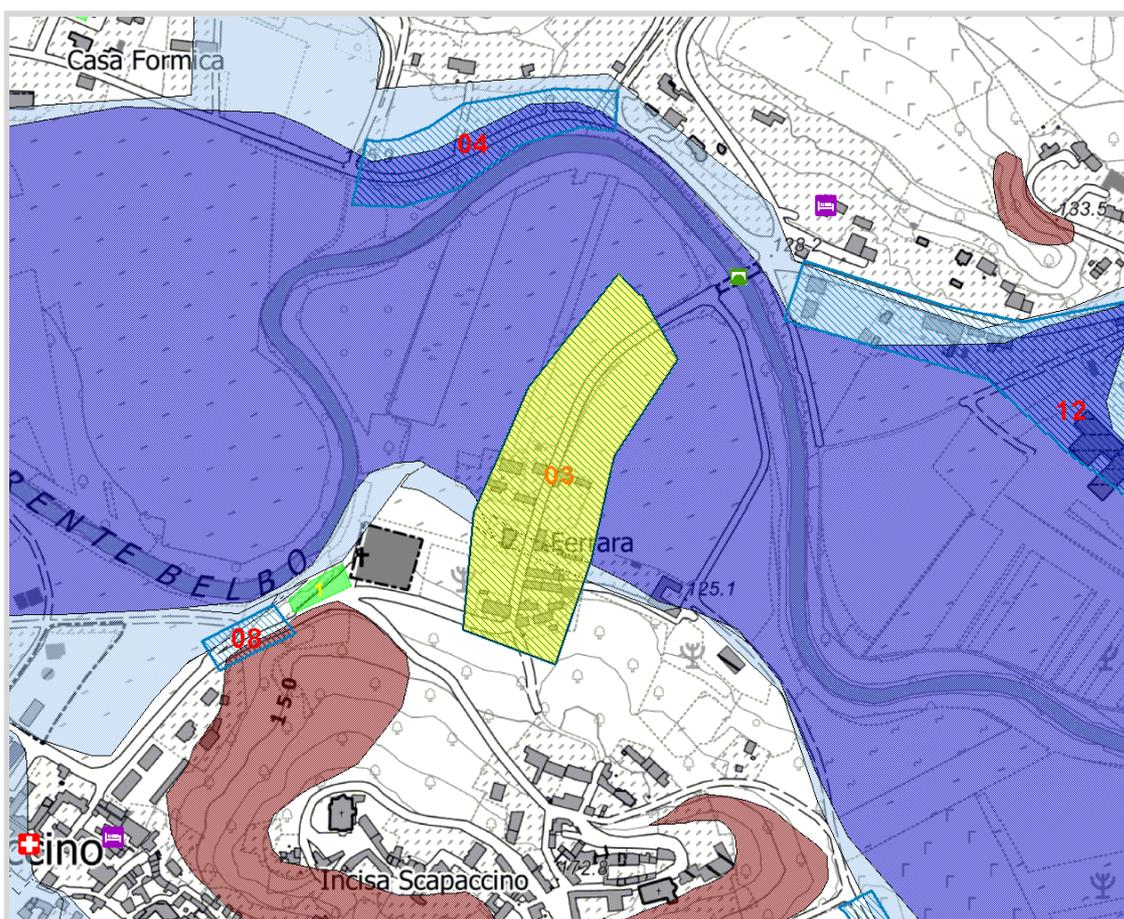


Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 03
Località	Via Ferrasa, SP 51	
Grado di rischio	R1 - Moderato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Esondazione canali di scolo.
--------------------------	------------------------------

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Data ultimo aggiornamento: 07/04/2023

Scheda 40

Analisi dei Punti Critici

Popolazione esposta al rischio	- abitazioni in Via Ferrara, civici da n. 4 a n. 16 e da n. 1 a n. 9
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità provinciale: SP 51

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Manutenzione e pulizia fossi e tubazioni
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale

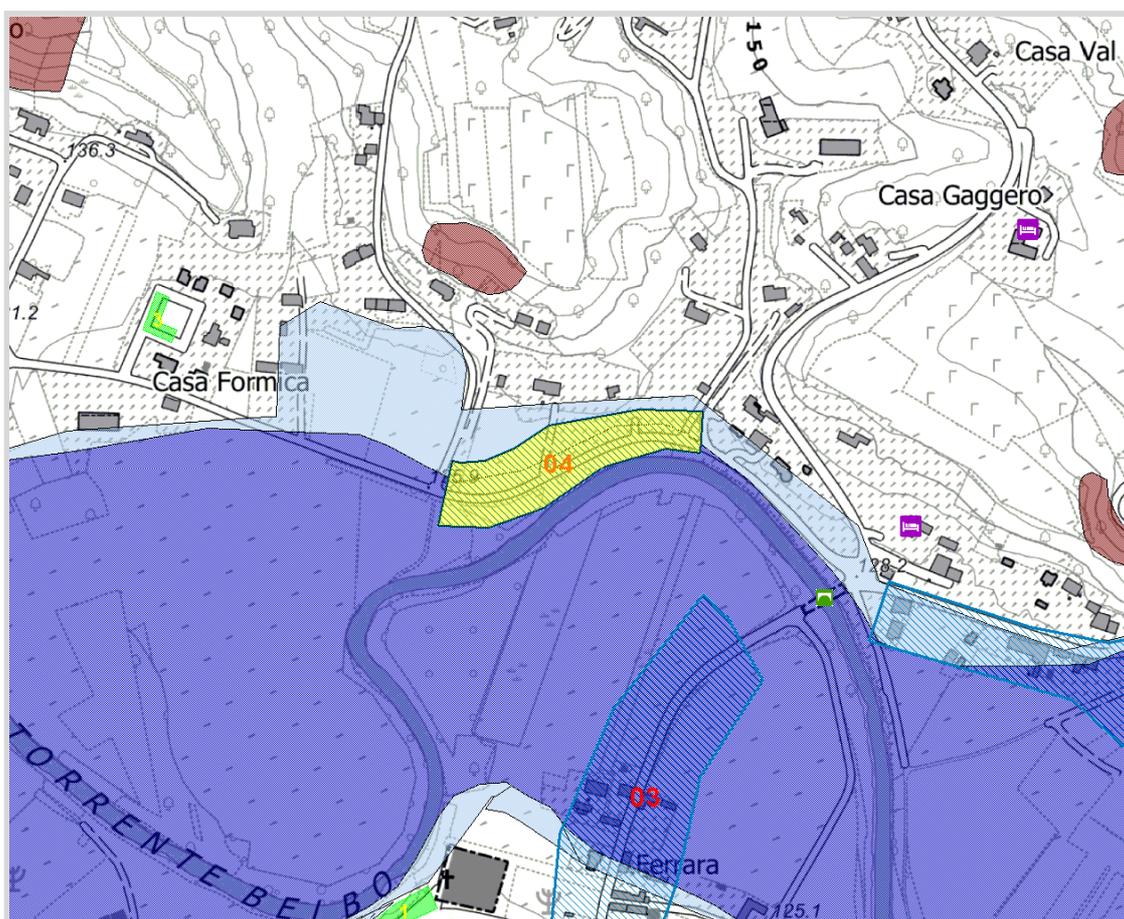


Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 04
Località	Via San Lorenzo	
Grado di rischio	R1 - Moderato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Allagamento sedime stradale per acque di ruscellamento da pendio a Nord.
--------------------------	--

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	Nessuna abitazione nelle immediate vicinanze, solo accessi alle proprietà.
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale: Via San Lorenzo

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Manutenzione e pulizia fossi e tubazioni.
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale.

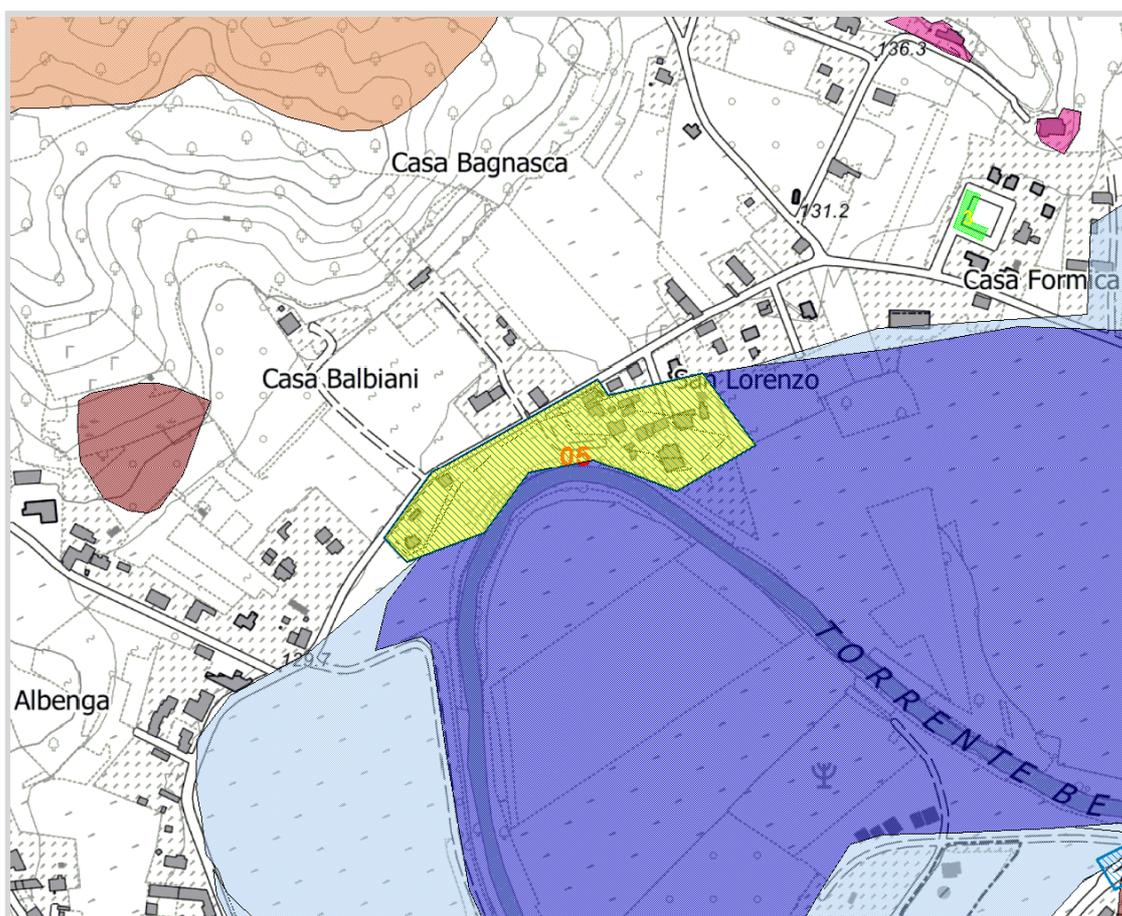


Immagine Google - Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 05
Località	Via San Lorenzo, Vicolo da Bigatti	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile ad opera del T.Belbo compreso nello scenario del PGRA (Direttiva Alluvioni) H - alluvioni frequenti - pericolosità elevata. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- abitazioni in Vicolo Bigatti; - abitazione in Via San Lorenzo n. 18, 20, 22
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale: Via San Lorenzo, Vicolo Da Bigatti

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Pulizia periodica sponde torrente Belbo
Gestione dell'emergenza	- valutare evacuazione abitazioni; - interruzione traffico veicolare e pedonale


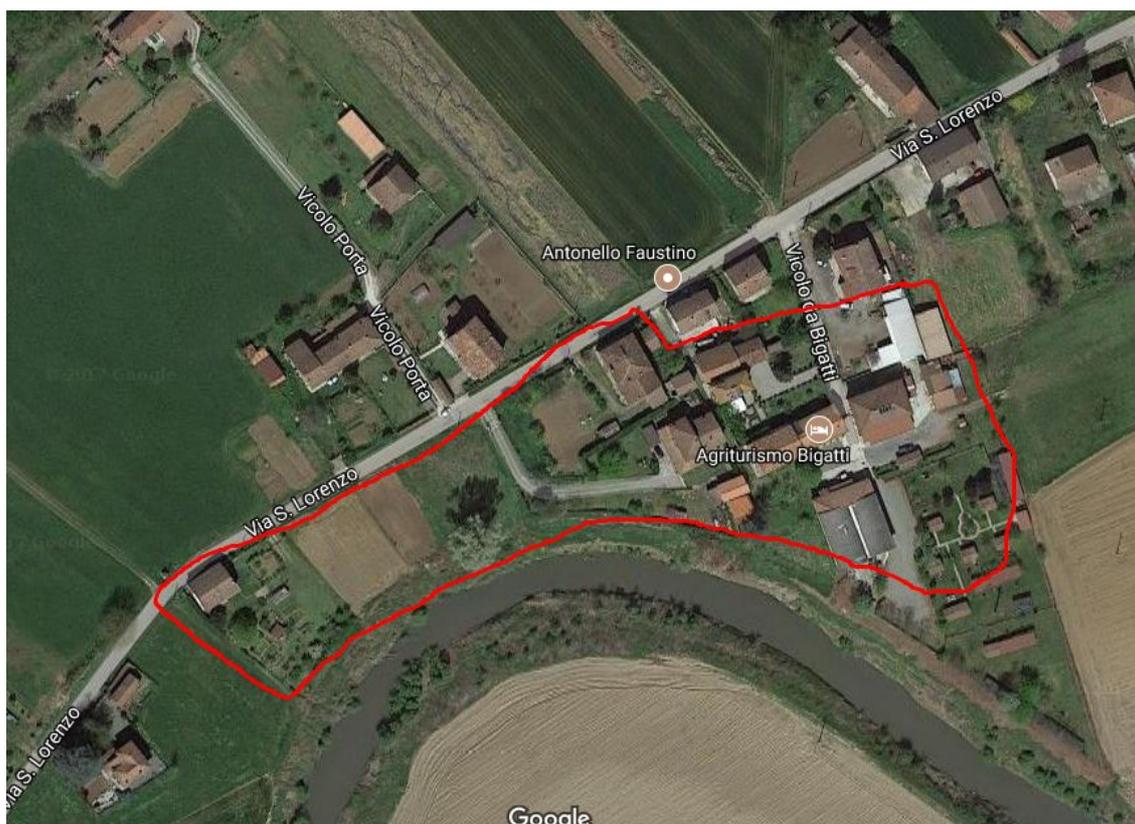


Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 06
Località	Regione Valtiverno - SP 106, Via Cortiglione - SP 27	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI

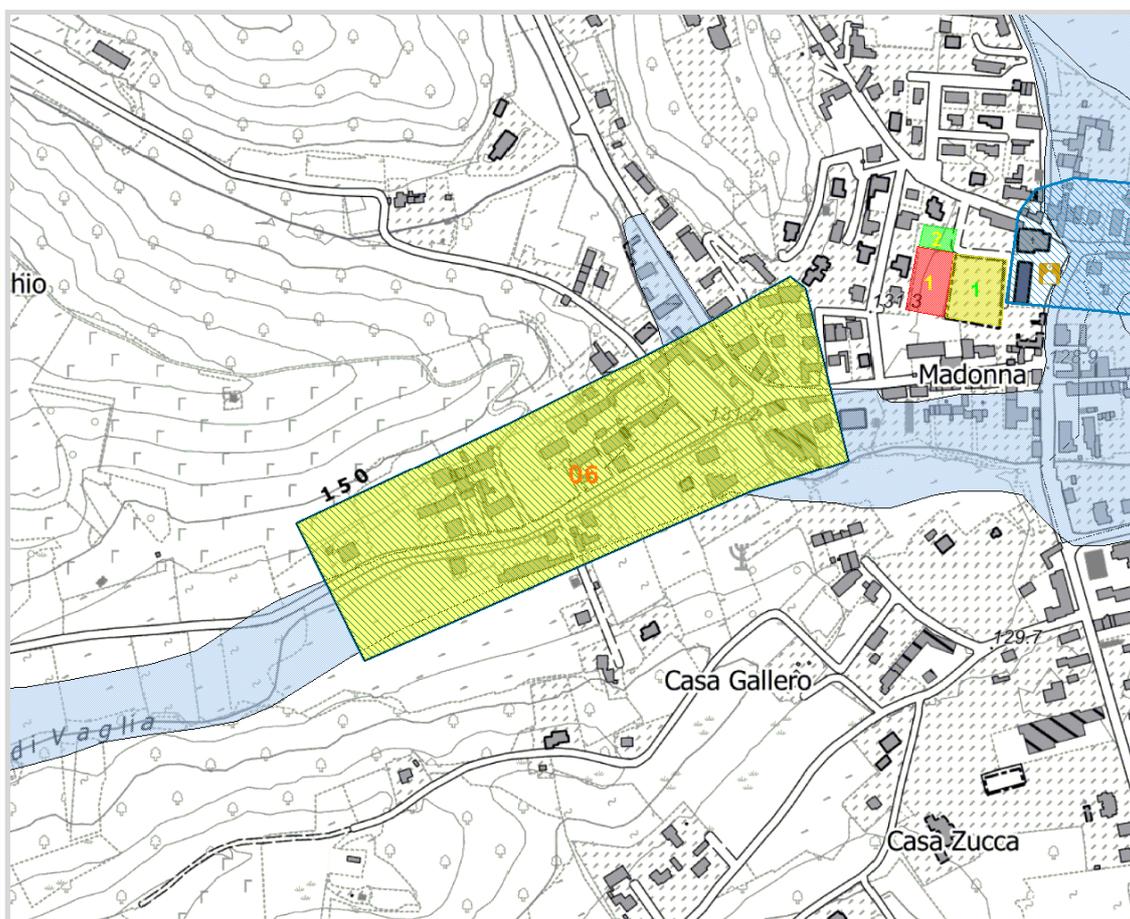

GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Esondazione tombini e fossi in caso di piena del T. Valle di Vaglia o di precipitazioni di notevole intensità.
--------------------------	--

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	Abitazioni in Via Cortiglione angolo Regione Valtiverno, Regione Valtiverno.
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità provinciale: SP 106, SP 27

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	- manutenzione periodica rete fognaria; - manutenzione e pulizia fossi e tubazioni.
Gestione dell'emergenza	- valutare evacuazione abitazioni; - interruzione traffico veicolare e pedonale.

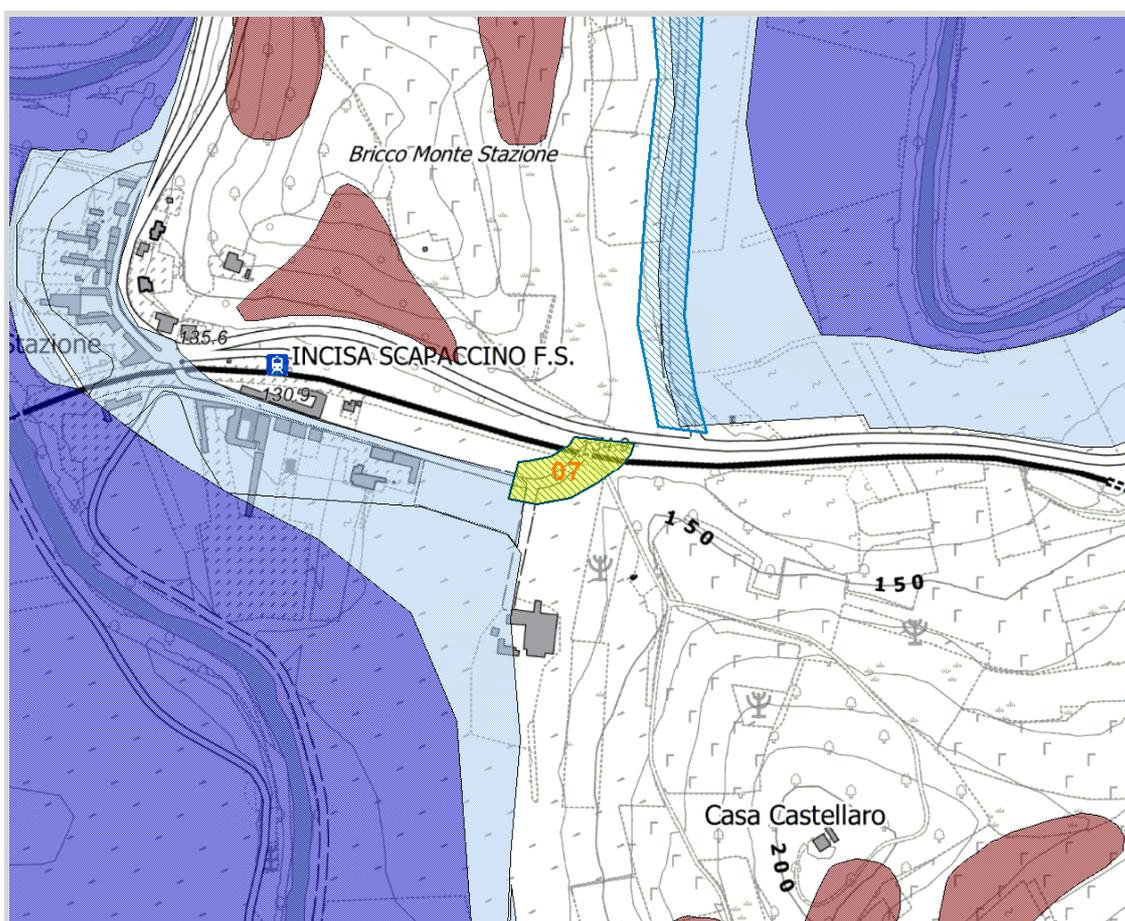


Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 07
Località	Via Santa Croce	
Grado di rischio	R1 - Moderato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Allagamento sedime stradale per acque di ruscellamento ed esondazione fossi in caso di eventi di notevole intensità.
--------------------------	--

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	Nessuna abitazione interessata direttamente.
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale: Via Santa Croce

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Manutenzione e pulizia fossi e tubazioni.
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale.

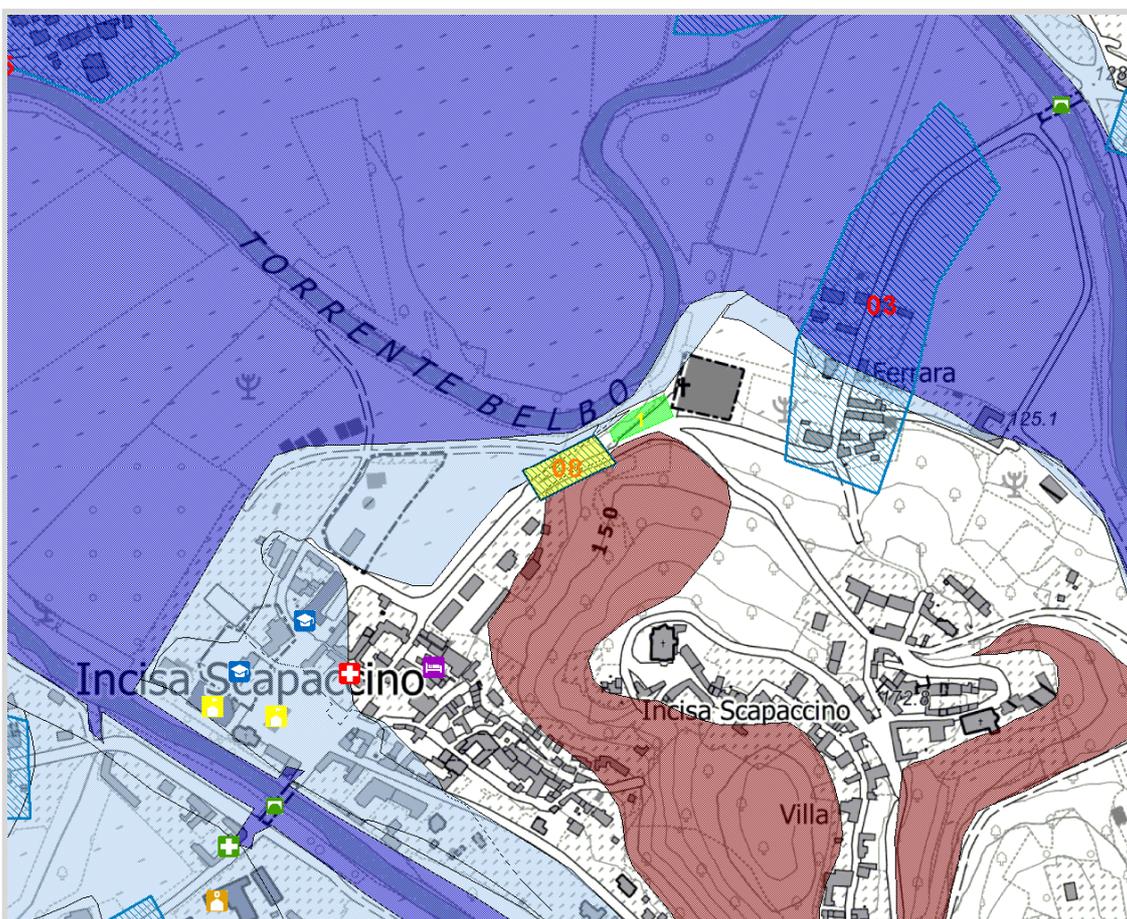


Immagine Google - Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 08
Località	Via Ing. Albenga - SP 51	
Grado di rischio	R1 - Moderato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Allagamento sedime stradale per acque di ruscellamento da pendio a Sud ed esondazione fossi in caso di eventi di notevole intensità.
--------------------------	--

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	Nessuna abitazione interessata direttamente.
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità provinciale: SP51

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Manutenzione e pulizia fossi e tubazioni.
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale.


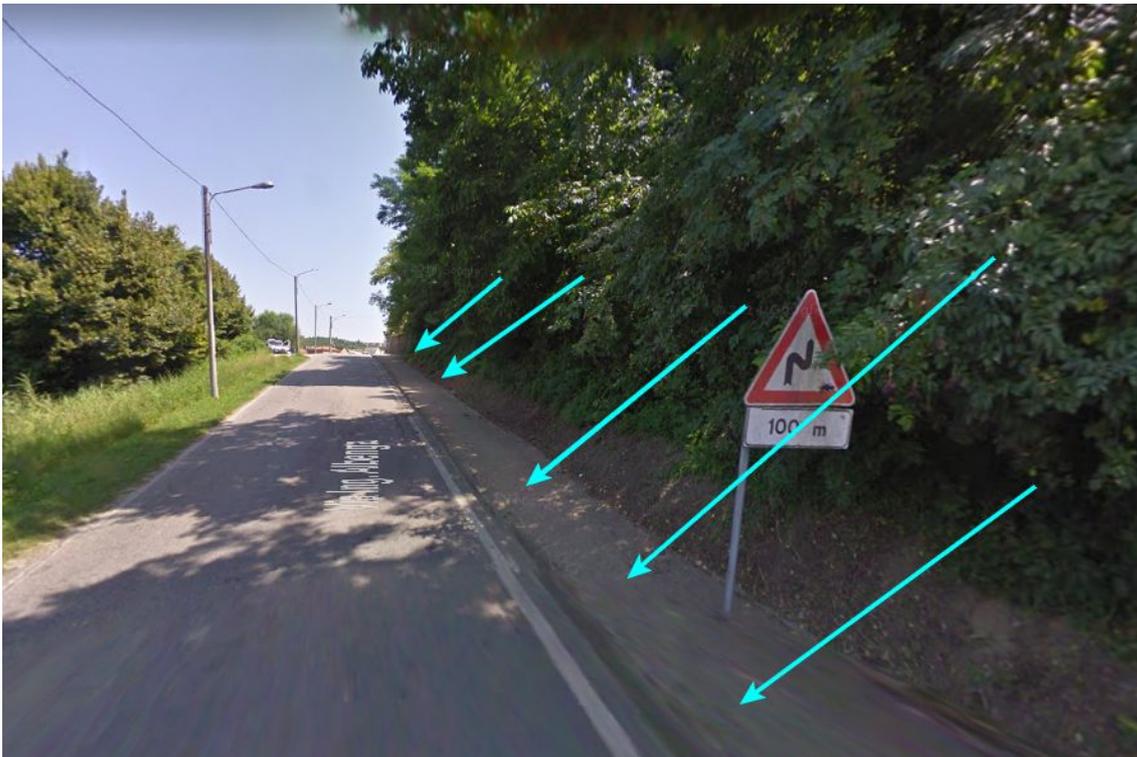


Immagine Google - Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 09
Località	Via Ortiglieto	
Grado di rischio	R1 - Moderato	

DATI GENERALI

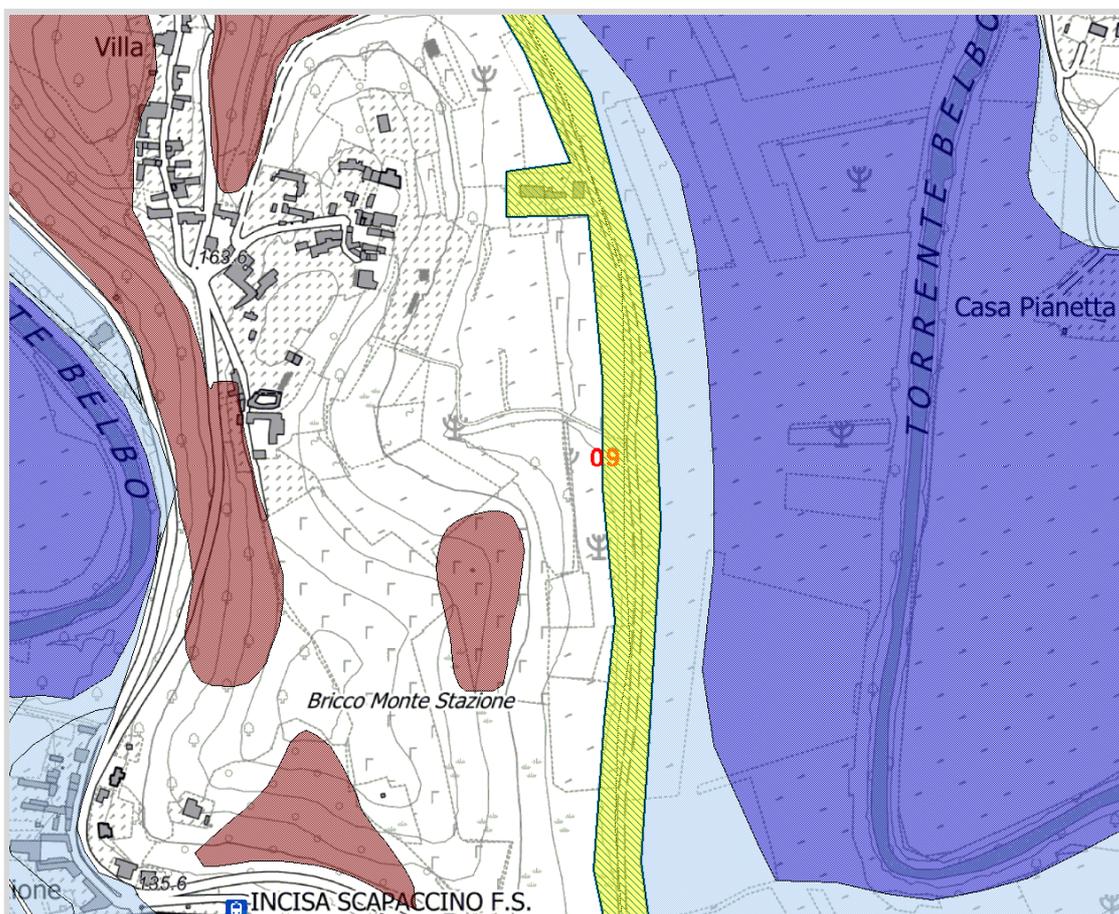

GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Allagamento sedime stradale per acque di ruscellamento da pendio ad Ovest ed esondazione fossi in caso di eventi di notevole intensità.
--------------------------	---

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- n. 1 abitazione.
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale.

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Manutenzione e pulizia fossi e tubazioni.
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale.

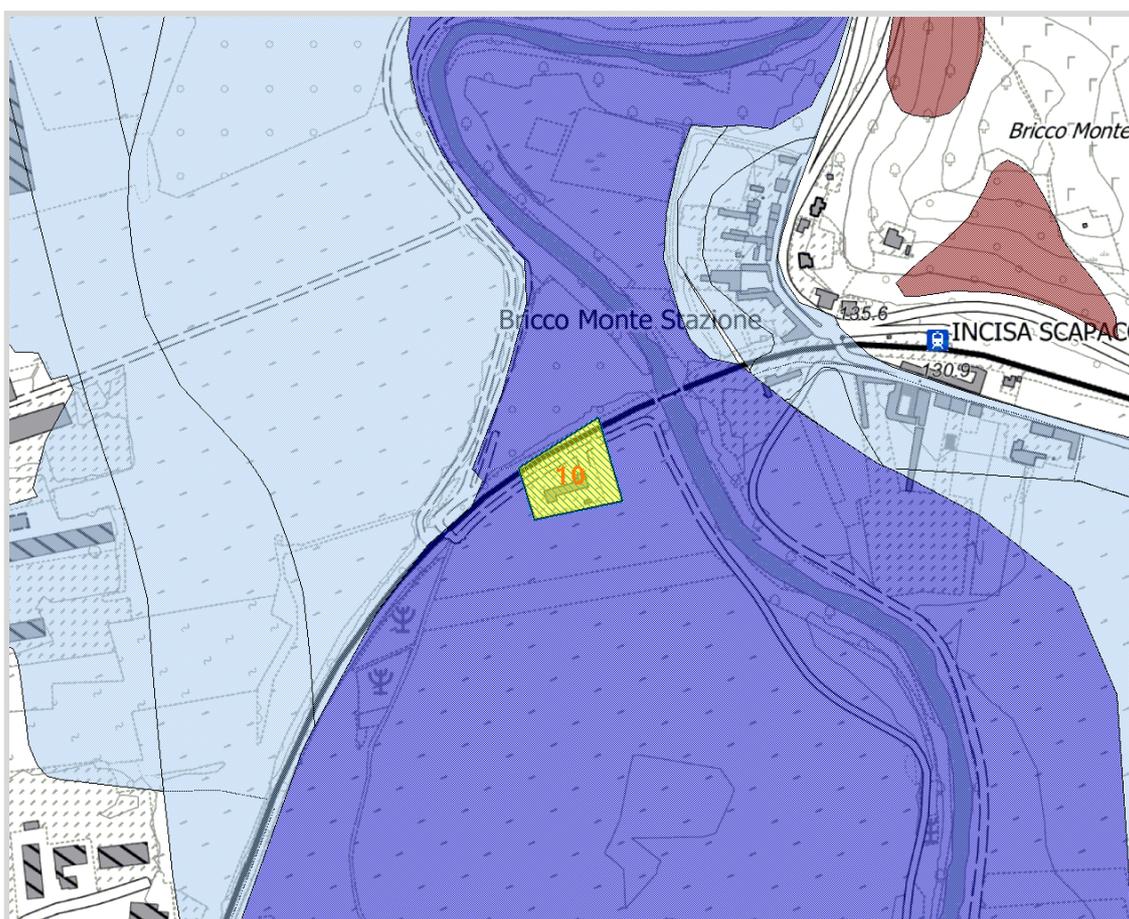


Immagine Google - Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 10
Località	Via Piana	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile ad opera del T.Belbo compreso nello scenario del PGRA (Direttiva Alluvioni) H - alluvioni frequenti - pericolosità elevata.
--------------------------	--

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	N. 1 abitazione.
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale.

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Pulizia periodica sponde torrente Belbo.
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale.

*Immagine Google Maps - 3D*

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 11
Località	Regione Piana	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile ad opera del T.Belbo compreso nello scenario del PGRA (Direttiva Alluvioni) H - alluvioni frequenti - pericolosità elevata.
--------------------------	--

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	N. 5 abitazioni
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale.

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Pulizia periodica sponde torrente Belbo
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale

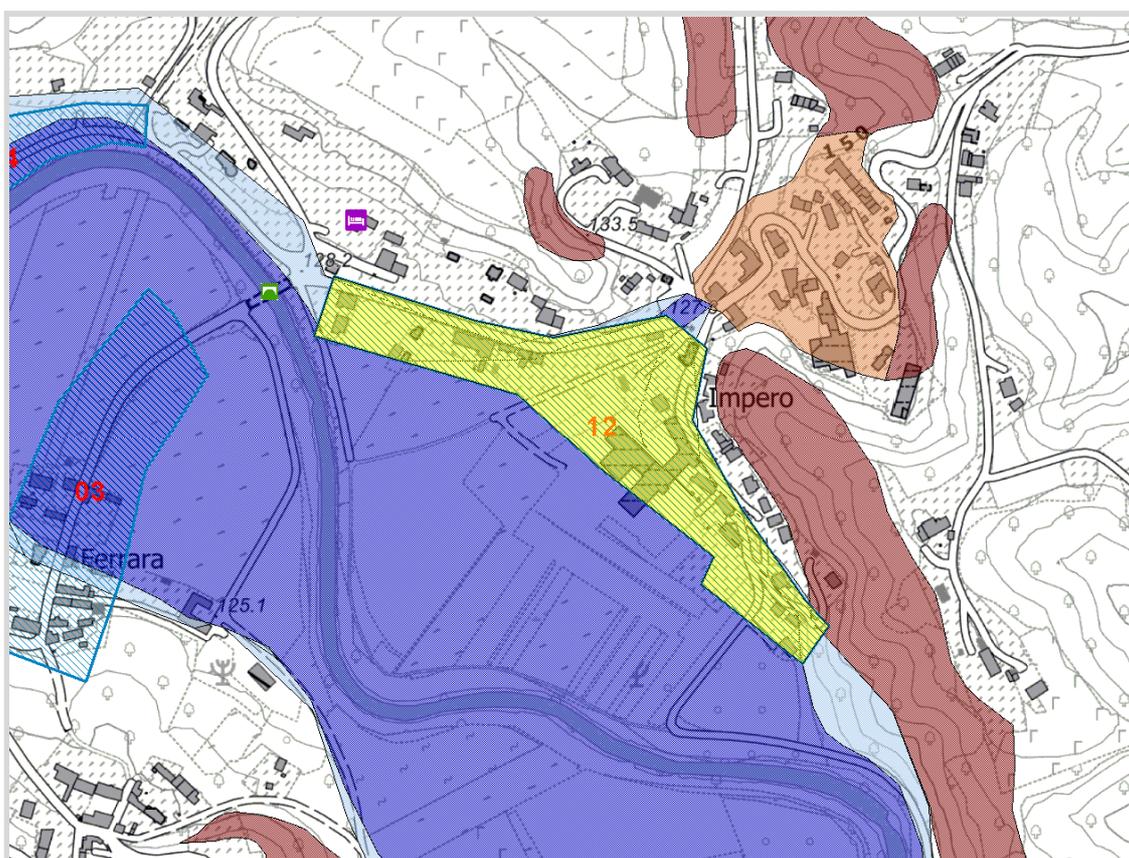


Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 12
Località	Via IV Novembre; Via Galzano	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile ad opera del T.Belbo compreso nello scenario del PGRA (Direttiva Alluvioni) H - alluvioni frequenti - pericolosità elevata ed in parte nello scenario L - alluvioni rare - pericolosità scarsa.
--------------------------	--

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- n. 12 abitazioni
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale: Via IV Novembre e Via Galzano

VULNERABILITÀ AL DANNO

Prevenzione	Pulizia periodica sponde torrente Belbo.
Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale.


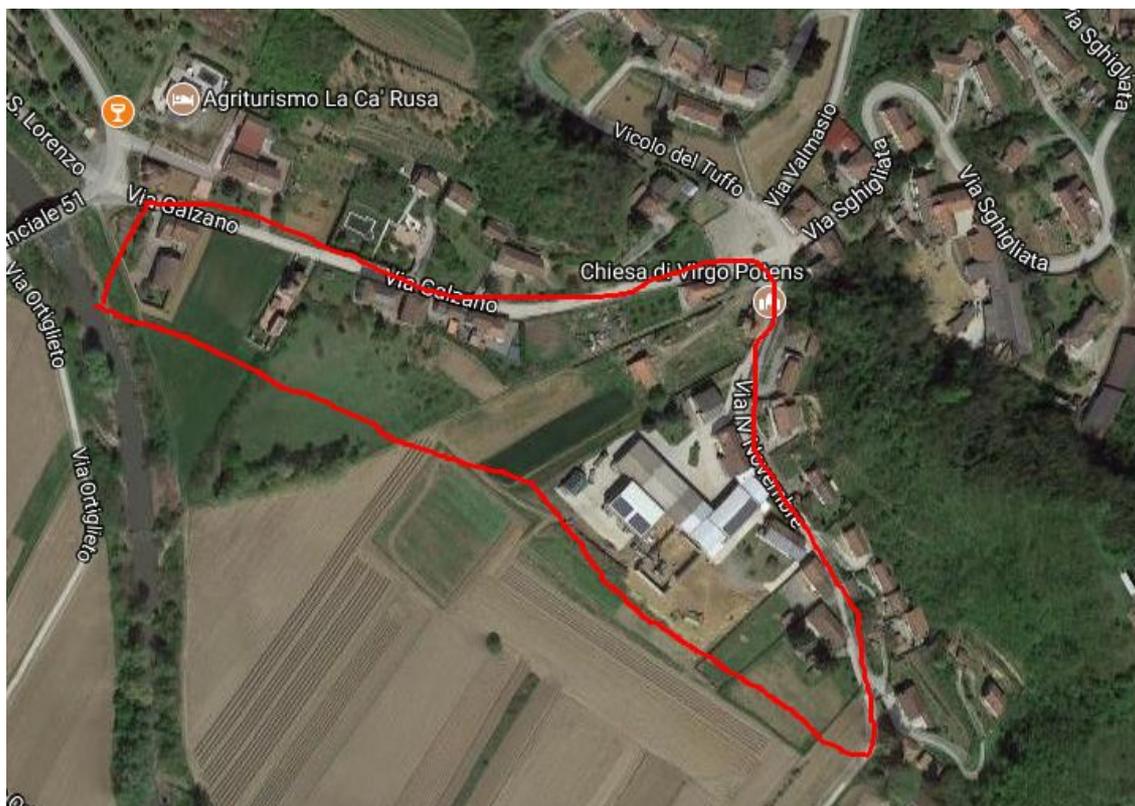


Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO FRANA

Comune	INCISA SCAPACCINO	SCHEDA 01
Località	Via Valmasio	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI

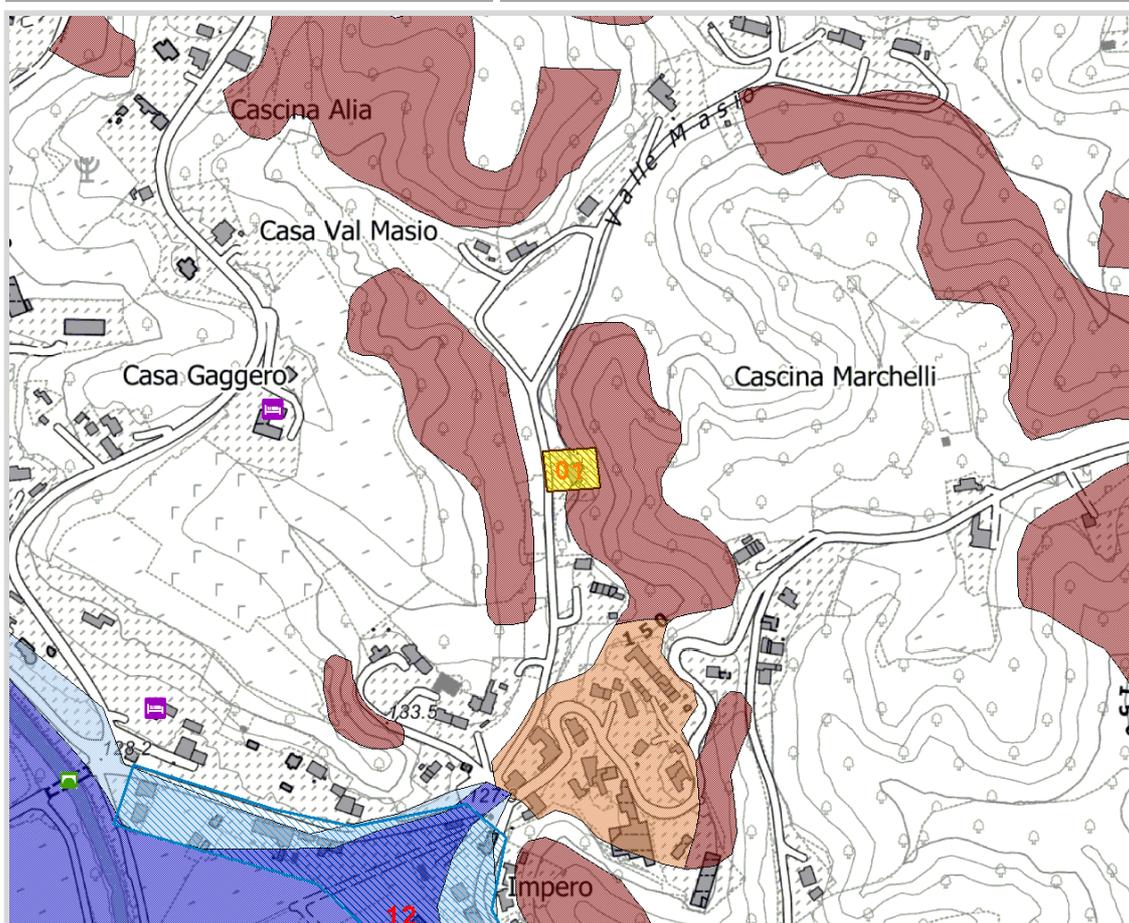

GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio interessato da un movimento franoso classificato nel P.A.I. come Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata).
--------------------------	---

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- n. 1 abitazione.
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale: Via Valmasio

VULNERABILITÀ AL DANNO

Gestione dell'emergenza	Interruzione traffico veicolare e pedonale.



Immagine Google - Street View